

Peatükk 7

Materjalide omadused

7 - 2

Materjalide mehaanikalised omadused määratakse tavaliselt otse testimisega, mis sageli lõpevad katsekehaga purunemisega, näiteks tõmbekatse, väändekatse või löökkatse. Vastandina neile meetoditele on hakatud kasutama ka mittepurustavat testimist. Selleks, et erinevad katsetulemused oleks võrreldavad, on nii katsekehad kui katsetamise tingimused standardiseeritud. Katseehade puhul fikseeritakse nende kuju ja mõõtmed, samuti on fikseeritud, millisel temperatuuril, õhurõhul ja õhuniiskuse juures tuleb katsed sooritada. Standardtingimustel sooritatud katset nimetatakse *teimiks*. Üks võimalikest standardsetest teraskatsehadest on kujutatud joonisel 7.1¹.



Joonis 7.1: Tõmbekatsel kasutatav katseeha.

¹Selle peatüki joonised on peamiselt pärit prof. A. Klausoni koostatud õppevaliheist.


Joonisel 7.2 on kujutatud madala süsinikusaldusega terastest katsekehataombediagramm, mis esitab pinge ja deformatsiooni vahelist sõltuvust. Diagrammi võib jagada neljaks piirkonnaks.

- OA — lineaarne sõltuvus — kehtib Hooke'i seadus
- AB — voolavus — Lüdersi jooned
- BC — materjali kalestumine — lossimine ja taaskoormamine mööda sirget LM
- CD — kaela teke — purunemine punktis D — elastse deformatsiooni kadumine.


Tüüpiline terase purunemispilt on esitatud joonisel 7.3.

7.1. Terase tõmbekatse

7 - 4

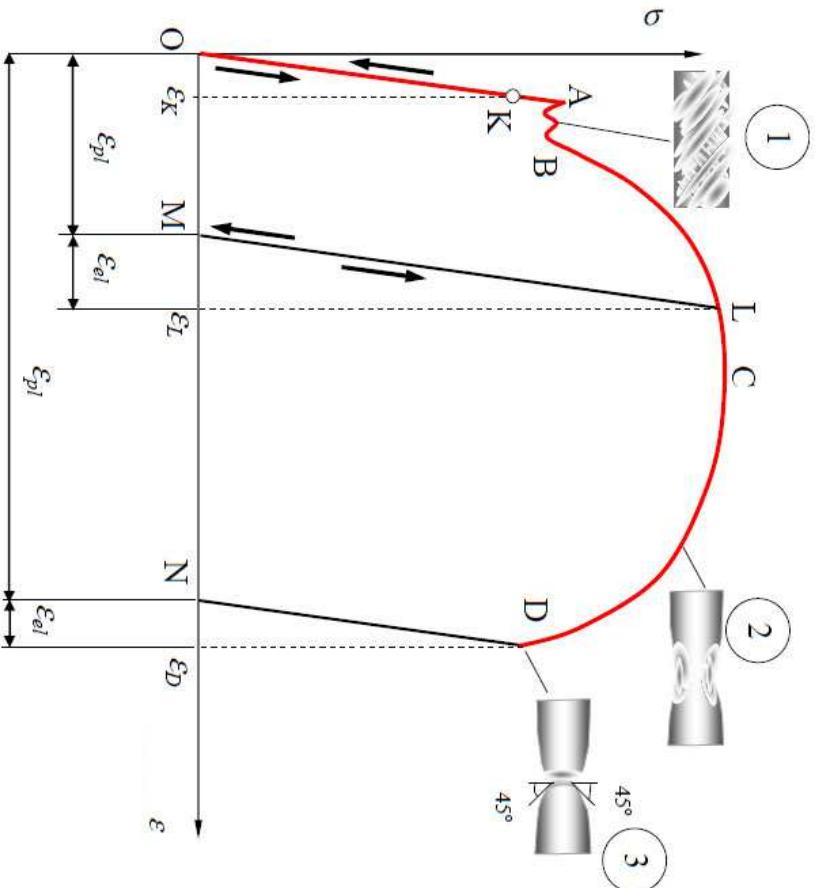

Joonis 7.2: Terase tõmbediagramm

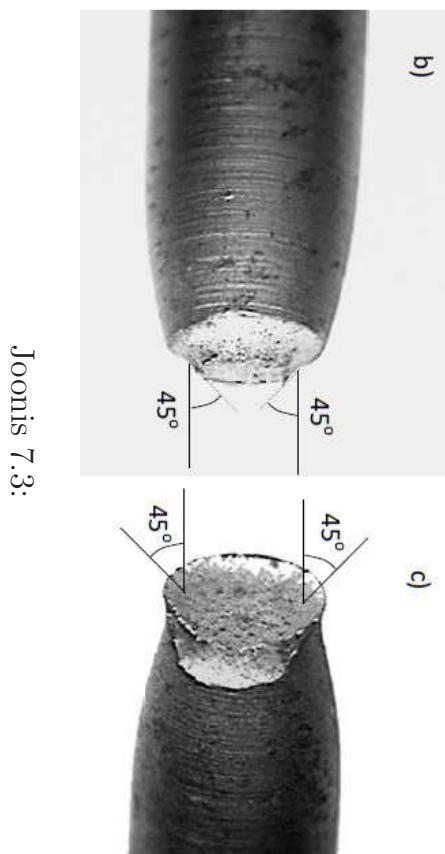


Joonis 7.3:

7.1.1 *Terase tömbekatse*

$\gamma - \delta$

Metallidel on kristalliine struktuur. Sulametalli jahitumisel tekib palju kristalleerumistsentreid, mistõttu metall koosneb koosneb suurest hulgast teradest, mida nimetatakse kristallitiideks. Joonisel 7.4 on kujutatud kristallvõres normaalingete ja nihkepingete poolt põhjustatud protsesse.

- a) madala süsinikusaldusega terase pinna pilt – heledamad ja tumedamat (suurema süsinikusaldusega) kristalliidid
- b) deformeerumata kristallvõre
- c) ja d) normalpingetest põhjustatud deformatsioonid – kui sidemed katkevad, siis toimub purunemine, kui ei, siis on tegu elastse deformatsiooniga
- e) ja f) nihkepingetest põhjustatud deformatsioonid – kui siire ületab pool võresammu, siis tekivad jäädvad deformatsioonid – kui siire ületab mitut võresammu, siis võib tekkida niketurunemine – Lüdersi jooned 45° all – seal on suurimad nihkepinged ja tekivad jäädvad deformatsioonid.
- Jäävate deformatsioonide tekkel mängivad tähtsat rolli ka kristallvõre dislokatsoonid.

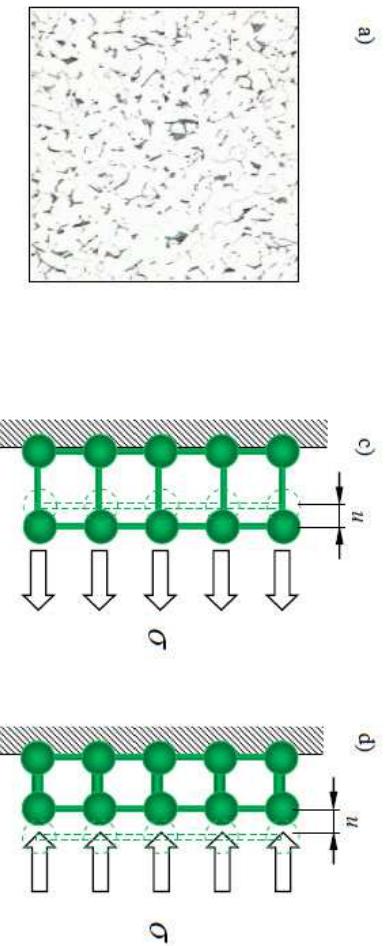


Joonis 7.4: Deformatsiooni tekkemehanism kristalliidis.

7.1.1 Terase tömbekatse

7.1.2 Materjali mehaanikalised karakteristikud

Joonisel 7.5 kujutatud tömbediagrammil on esitatud mitmed terase mehaanikalist käitumist iseloomustavad suurused (karakteristikud). Pideva joonega on kujutatud tingliku pinge (joud jagatud ristlõike algpindalaga) ja kriipsjoonega tegeliku pinge (joud jagatud ristlõike pindalaga) graafikut.

- σ_{pr} — proporsionaalsuspiir — suurim pinge, milleni kehtib Hooke'i seadus
- σ_{el} — elastsuspiir — suurim pinge, milleni materjal praktiliselt ei omarda jäävaid deformatsioone (näiteks jäävad viimase alla 0,05%)
- $\sigma_{y,a}$ ja $\sigma_{y,\ddot{u}}$ alumine ja ülemine voolavuspiir — mõnikord õnnestub määrata vaid üks voolavuspiir σ_y — tinglik voolavuspiir, näiteks $\sigma_{0,2}$
- σ_u — tömbetugevus — suurim katse jooksul fikseeritud tinglik pinge.
- δ — katkevenivus — katsekrahm mõõdetud jäakdeformatsioon, mida sageli esitatakse protsentides.
- ε_u — katkedeformatsioon — katsekoha deformatsioon purunemishetkel

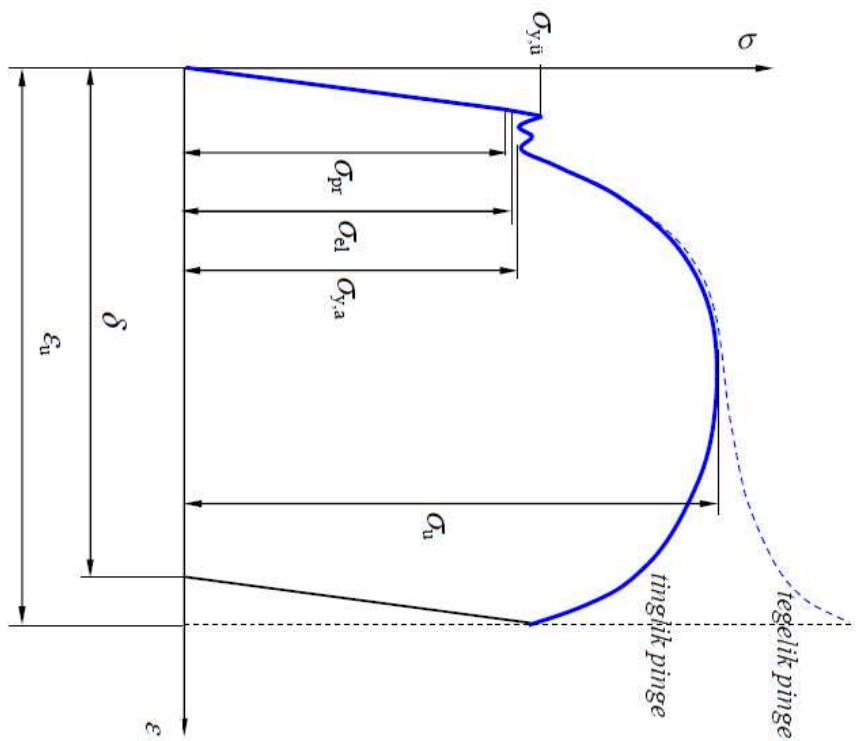


Joonis 7.5: Tõmbediagramm ja materjali karakteristikud.

7.2 Hallmalmi tõmbekatse

7 - 10

- Malm on raua sulam, kus süsimiku sisaldus on tunduvalt suurem kui terases.
- Hallmalm — kristalliseerumisel tekkinud grafit on liblejas — murdepind halli värvvi.
- Joonisel 7.6 on kujutatud tüüpiline hallmalmi purunemispilt ja tõmbediaagramm.
- Katkevenivus ja katkedeformatsioon on võrreldes terasega väga väikesed
- Malm puruneb juba väga väikese deformatsiooni juures ja tal puuduvad terasele iseloomulikud pinged peale tõmbetugevuse σ_u .
- Tõmbediaagrammil puudub sirge osa — leitakse nn. kõõlelastsusmoodul
- Ristlõige praktiliselt ei ahene — tegelik ja tinglik pinge langevad kokku.

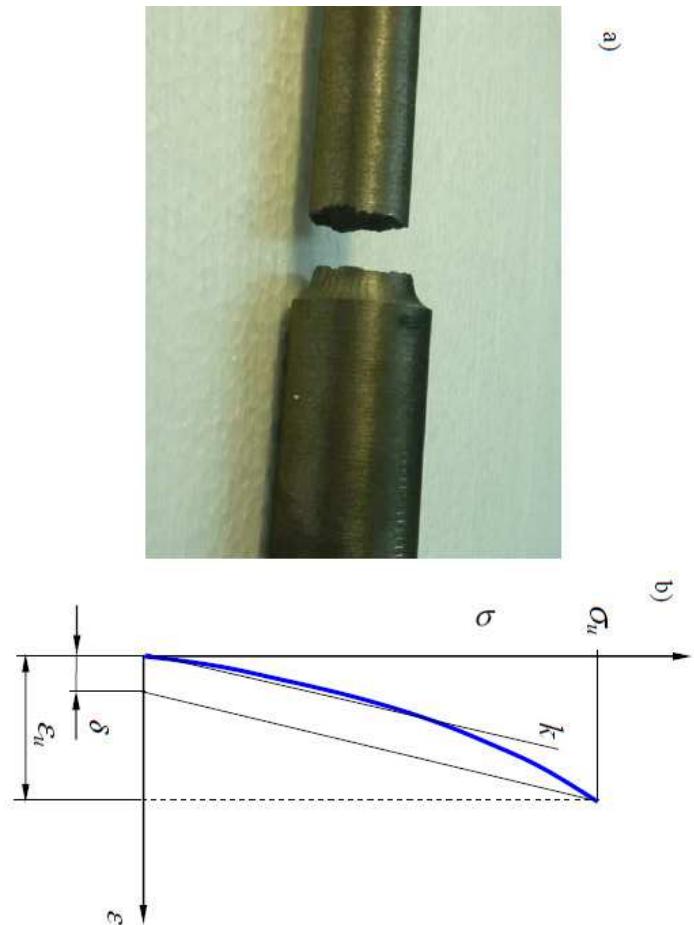

Joonis 7.6: Malmi purunemispilt ja tömbediagramm

7.3 Haprus, sitkus, plastsus, tugevus

Vastavalt käitumisele enne purunemist, saab välja tuua mitmeid erinevaid materjali omadusi, vt. joonist 7.7, kus on esitatud erineva süsinikusaldusega rausulamite tömbediagrammid.

- Haprad² materjalid
 - Haprus — materjali omadus purunedat juba tühise deformatsiooni korral.
- Plastsed³ materjalid
 - Plastsus — materjali omadus omandada olulisi jäakdeformatsioone.
 - Plastsuse määra on tähtis teada näiteks valtsimisel, sepistamisel⁴, traadi tömbamisel jne.
 - Mida plastsem on materjal, seda suurem on tema katkevenivus.

²I. k. *Brittle, brittleness*

³I. k. *Ductile, ductility*

⁴*Ductility* üks võimalikest tõlgetest on sepistatavus


- Katekeahenemine
- Sitked⁵ materjalid

- Sitkus — materjali omadus enne purunemist oluliselt deformeeruda.
- Mida sitkem materjal, seda rohkem tööd tuleb teha tema purustamiseks.
 - * Mida sitkem materjal, seda suurem on tema tömbediagrammi aluse pinna pindala.
 - Sitke materjal ei pruugi olla eriti plastne — ta võib olla ka kõrgelastne, näiteks kummi.
- Tugevus — materjali tugevust iseloomustab tema tömbetugevus.
- Toodud klassifikatsioon pole üksteis välistav, näiteks on joonisel 7.7 kõige tugevam materjal samal ajal ka kõige hapram.
- Plastsel sitkel materjalil pole alati võimalik eristada selget voolavuspiiri — tinglik voolavuspiir.

⁵I. k. *Tough, toughness*

7.3. Haprus, sitkus, plastsus, tugevus

7 - 14

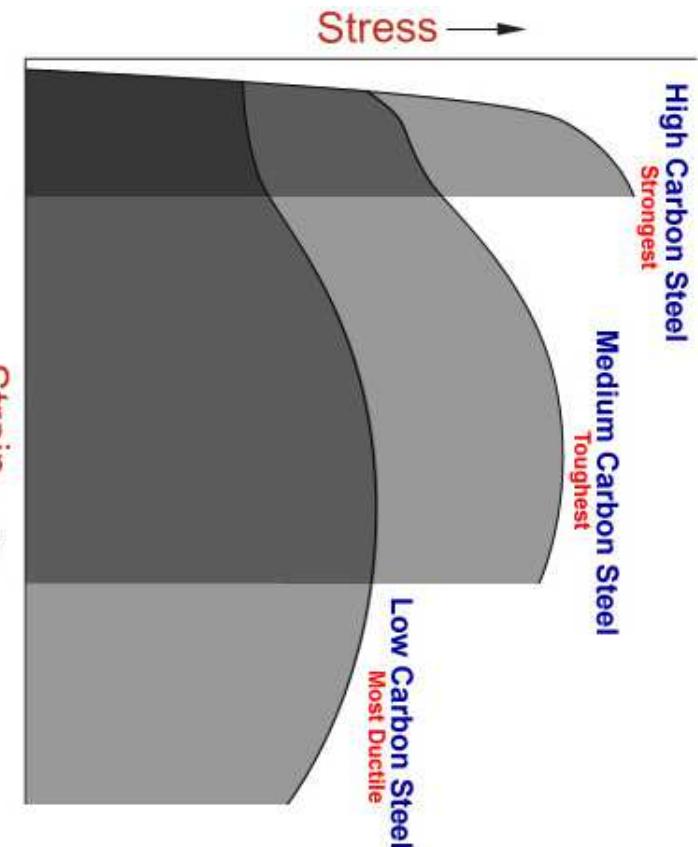


Materjalide käitumist iseloomustavad tõmbe- ja surveediagrammid võivad teisteisest oluliselt erineda, vt. joon 7.8.

- Terase voolavuspiir on küll tõmbel ja survele sama, kuid peale voolamist on kõverad erineva kujuga.
 - Tõmbel ristlõige väheneb, survele suureneb
 - Malm puruneb tõmbel ja survele pinge korral — tõmbe- ja survele tõmbetugevus on erinevad.
 - Hapra materjali surveetugevus on tavaselt tunduvalt suurem kui tõmbetugevus (näiteks hallmalm või betoon).
- Bauschingeri efekt — plastsel deformatsioonil väheneb materjali voolepiir (tinglik voolepiir või elastsuspiir) vastassuunas deformeerumisel, vt. joon. 7.8.

7.4. Survekatsed

7 - 16

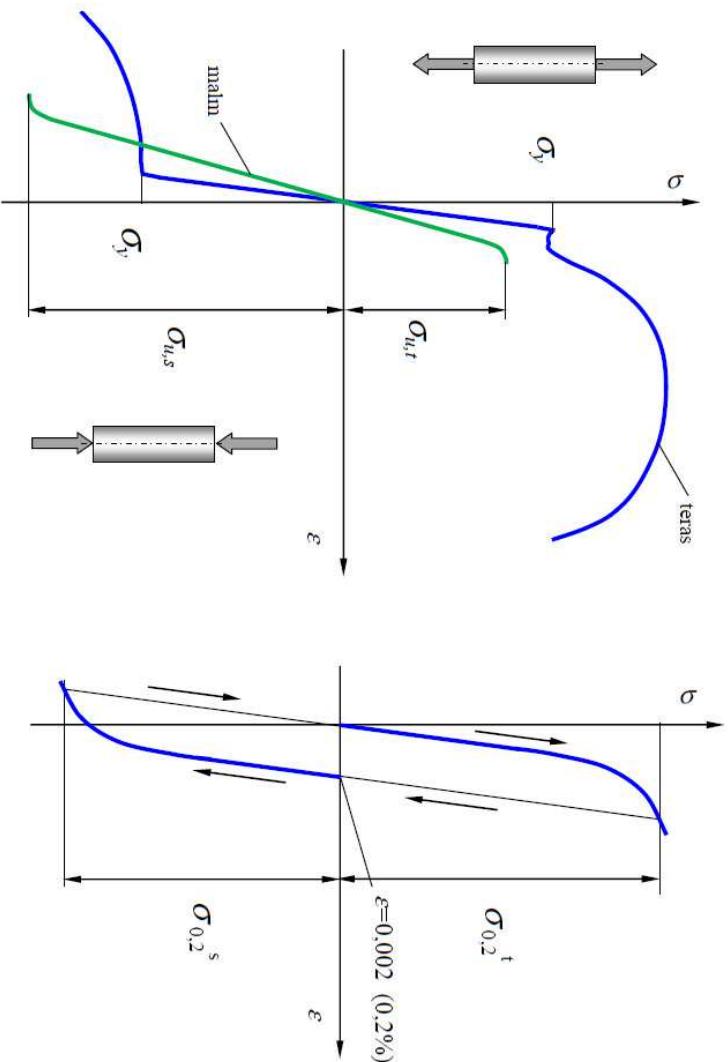

Joonis 7.8: Tõmbe- ja surveediagrammide võrdrus (vasakul) ja Bauschingeri efekt (paremal)